

HAKUNILANRINTEEN SIVUKOULUN PUTKIKANAALI



KUNTOSELVITYS

17. 5. 2004

RAKENNUSVEKARA OY



1.

TARKASTUSLUUKKU ON TIIVISTÄMÄTÖN, KUVA 1.

LAUDOITUKSIA ON PURKAMATTA, KUVAT 1 JA 2.



2.

PUTKIKANAALIN KUNTOSELVITYS

KOHDE: HAKUNILANRINTEEN SIVUKOULU, Ruunikkokuja 2, 01200 Vantaa

RAKENNUSVUOSI 1950

PVM: 17.5. 2004

TEKIJÄ: KARI LIIMATAINEN / RAKENNUSVEKARA OY

Havainnot on tehty ainoastaan tarkastusluukun kohdalta tilan ahtauden takia.

1. **SISÄPUOLISET, KOKO JA PITUUS :** n. 800 x 800 (l x h), pituus joitain metrejä
2. **ULKOPUOLISET, KOKO JA PITUUS:**
3. **PUTKIEN JA PUTKIERISTEIDEN SILMÄMÄÄRÄINEN KUNTO:**
-näkyvillä olevat eristeet / putket alkuperäiset. Kuva 2.
4. **KANNET:**
-metallinen tarkastusluukku sisäkannella, ei tiivistyksiä. Kuva 1.
5. **NÄKYVÄÄ MIKROBIKASVUSTOA, LAAJUUS / MISSÄ?**
-puutavarassa, maapohjassa.
6. **LAUDOITUSTA / TUKIPUITA / SIITÄ KOST.VAURIOITUNUTTA:**
-laudoituksia purkamatta, kosteusvauriojälkiä. Kts. kuvat
7. **ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS LÄMPÖTILA KANAALISSA:**
83 %, + 9 C = 7,4 g vettä/ilma m³
huonetilassa (wc/tytöt) 43 %, + 17 C = 6,2 g/m³
8. **RAKENTEIDEN KOSTEUS KANAALISSA:** ei mitattu
9. **TUULETUS:**
-ei tuuletusta?
10. **LÄPIVIENTIEN KUNTO:**
-ei nähty läpivientejä
11. **MUUTA:**

KORJATTAVAT KOHDAT: 4, 5, 6, (9)

KORJAUSTYÖT SUORITETAAN NOUDATTAEN TALONSUUNNITTELUPALVELUN 26.5.2003 PÄIVÄTTYÄ PUTKIKANAALIEN PUHDISTAMISESTA LAADITTUA OHJETTA.

LIITTEET: -pohja- ja valokuvat

KUSTANNUSARVIO:

KIIREELLISYYS: