



Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.

Kuva 1. Käytetyssä miesluukussa oli **yhden sivun tiiviste irronnut. Sen kohdalta virtasi runsaasti ilmaa alustatilaan.** Alustatila vaikutti olevan selvästi alipaineinen.

Kuva 2. Jokaisessa osastossa oli yksi loisteputkivalaisin. Viemäriputket olivat lämmöneristämättömiä.

Kuva 3. Alustatilasta löydettiin kaksi puunpalaa joista toinen oli kuvan mukaisesti anturan pinnalla, toinen oli kuvan ottokohdan vasemmalla puolella noin parin metrin päässä sokkelin ja maan välisessä raossa ja se oli pahoin lahonnut.

Kuva 4. **Länsipäädystä olevan tuuletusputken kohdalla oli sisäpuolinen täyttö ja sen pinnalla oli mikrobikasvustoon viittaavaa valkoista ryhelmää.**



Kuva 5.



Kuva 6.

Kuva 5. Ulkoseinälinjalla olevassa eräässä **sokkelipalkissa olevasta reiästä virtasi vettä** ja kasteli betonin pinnan sekä maanpinnan ko. kohdalta.

Kuva 6. **Maanpinta oli märkää** ulkoseinälinjalla olevien **muutamien sokkelipalkkien alla**. Maanpinnan ja sokkelipalkkien välissä oli rako eli palkin alapinta ei ollut maata vasten. **Ko. kohdista puuttui** pinnan sorakerroksen alta **muovikalvo**.