


ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, MUSIIKKILUOKKA 1177

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.


MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAIN E-RO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKERROKSEEN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

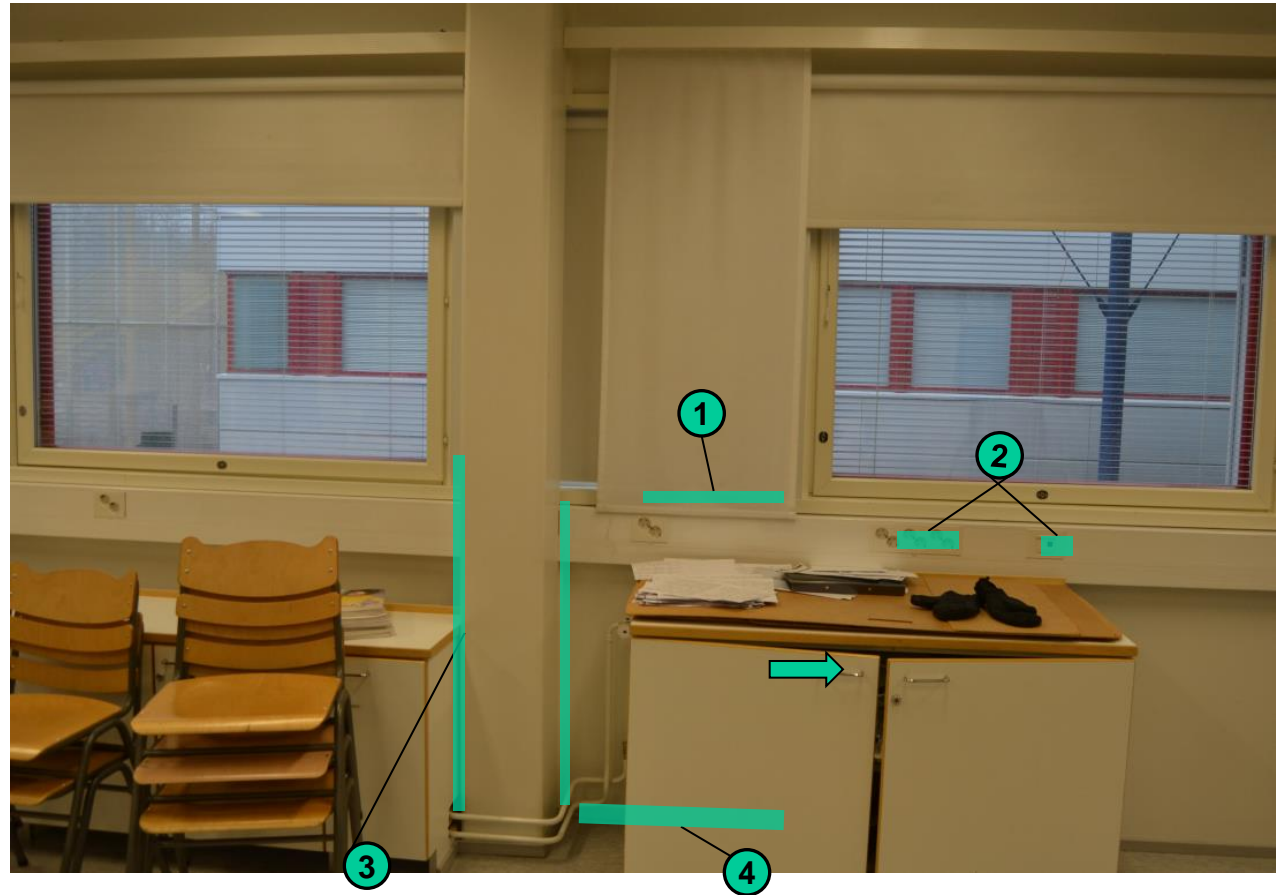

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ
- 2 PISTORASIA
- 3 PILARIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄT
- 4 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

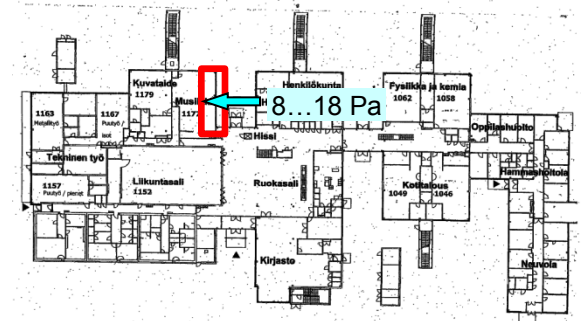


ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, MUSIIKKILUOKKA 1177

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.


MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAIN-EERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN ERISTEKERROKSEEN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

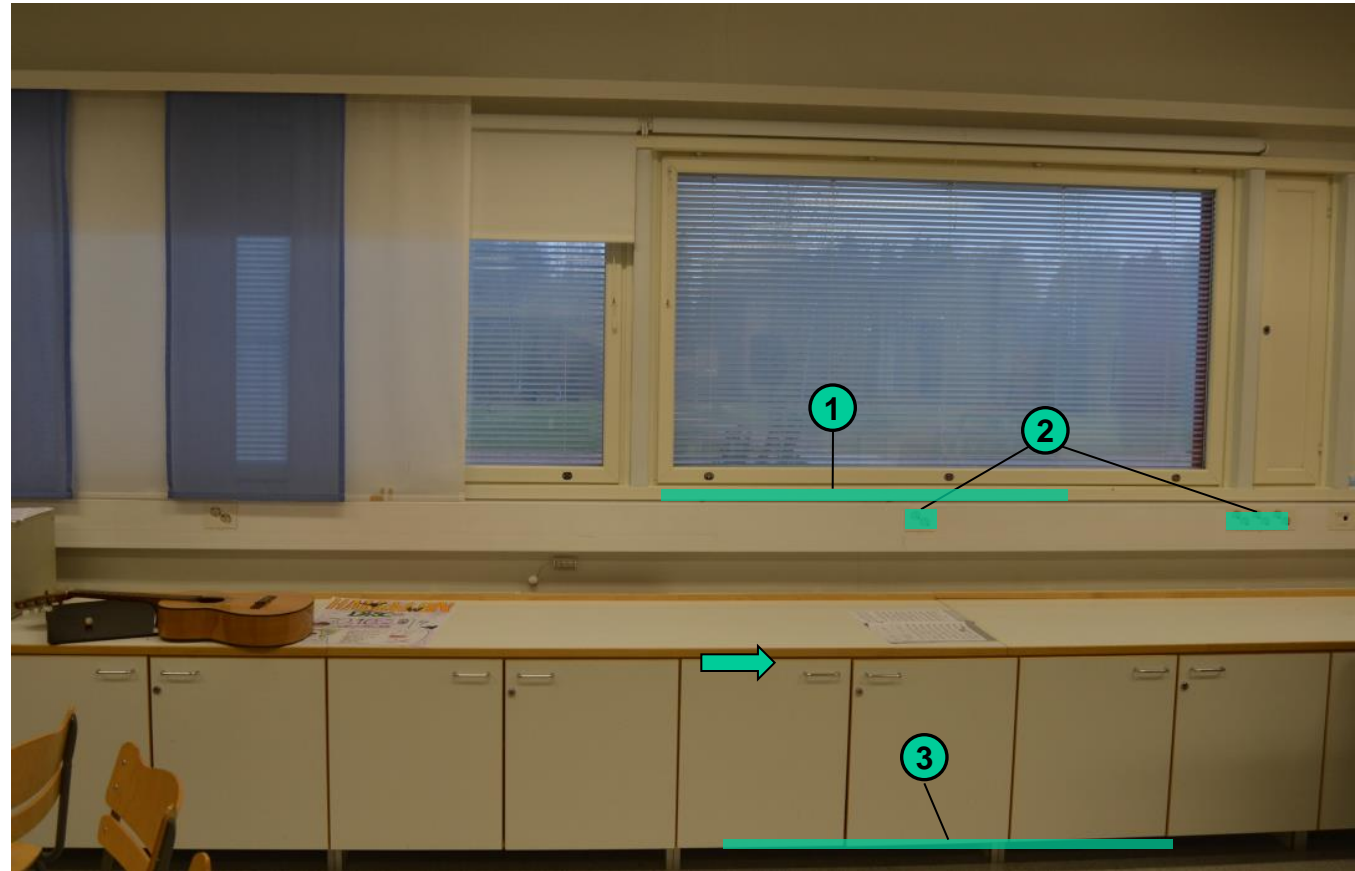

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ
- 2 PISTORASIA
- 3 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

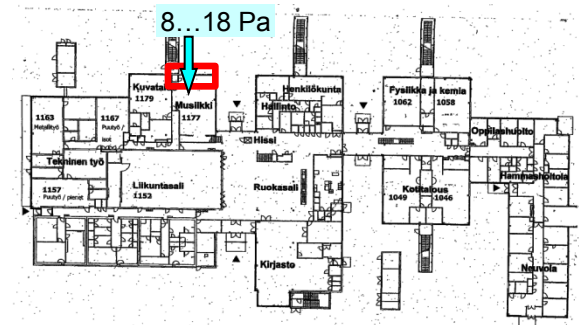

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 1177




MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
RIKKIHEKSAFLUORIDIA.

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE RYÖMINTÄTILAAN

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIKAASUHAVAINNOJA

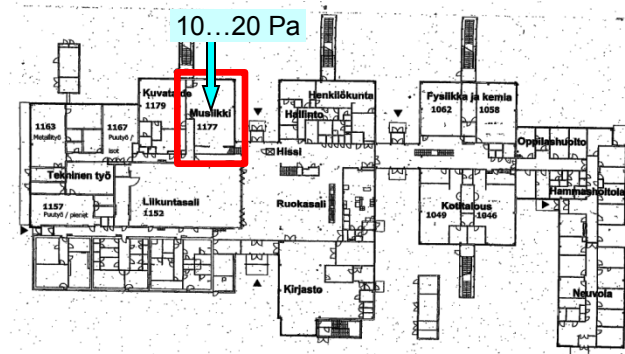

VÄLISEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 2019

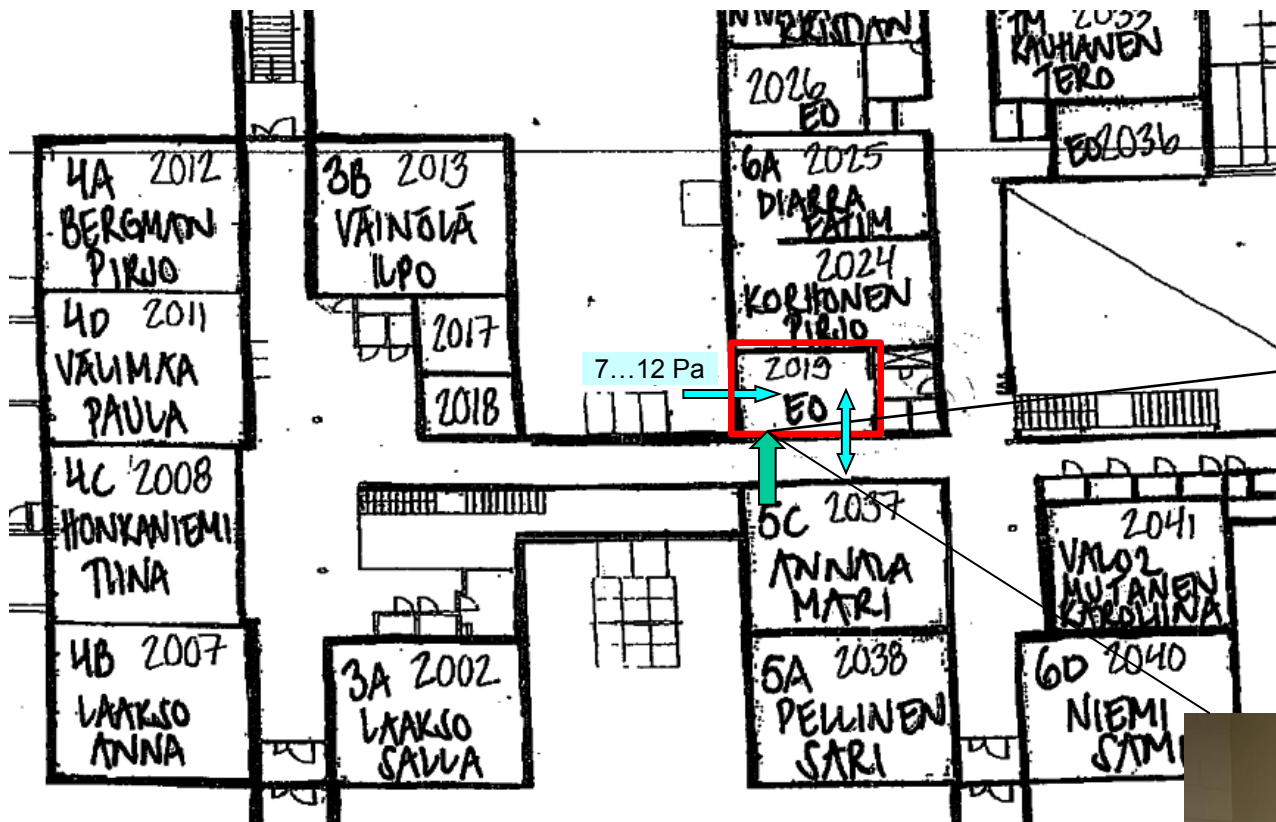

Sähkökaappi käytävän puolella



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA.

MERKKIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINE SÄHKÖKAAPPIIN


MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIKAASUHAVAINTOJA ERITYISOPETTAJAN TILASSA 2019





Sähkökaapin vastainen seinä erityisopettajan tilan puolelta kuvattuna

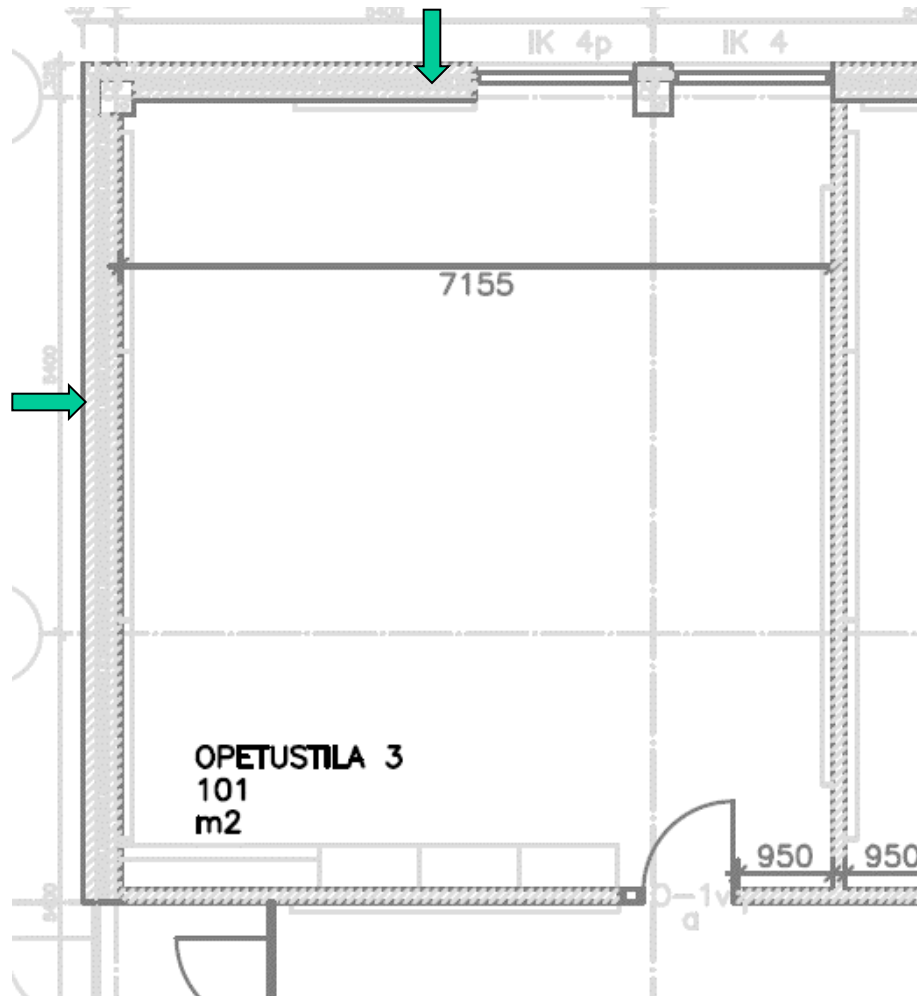ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 101



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIKAASUHAVAINTOJA LUOKASSA



ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 101

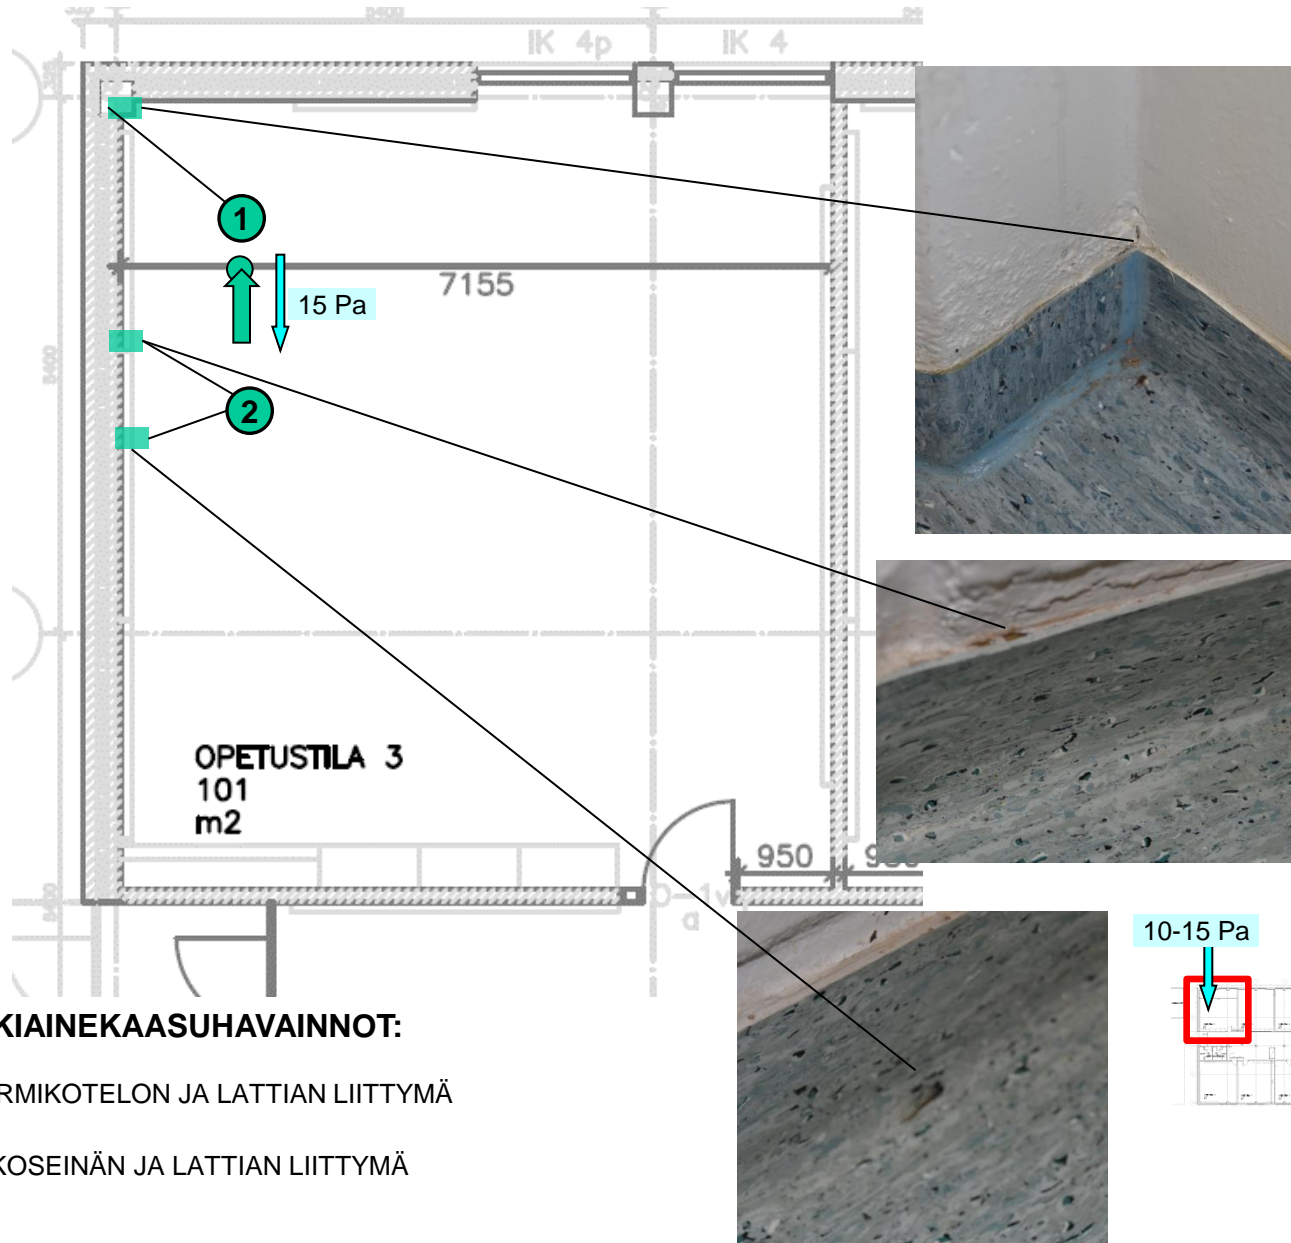

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE MAATÄYTTÖÖN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1** HORMIKOTELON JA LATTIAN LIITTYMÄ
- 2** ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ



ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 130



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINISTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA



MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE



MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

① IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ



ALAPOHJARAKENTEEN MERKKIAINEKOE 27.10.2014, TILA 130

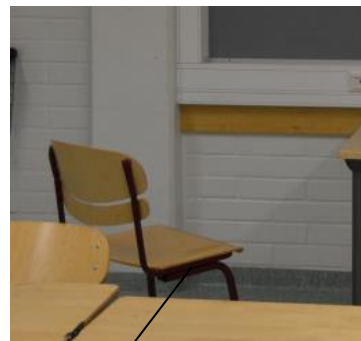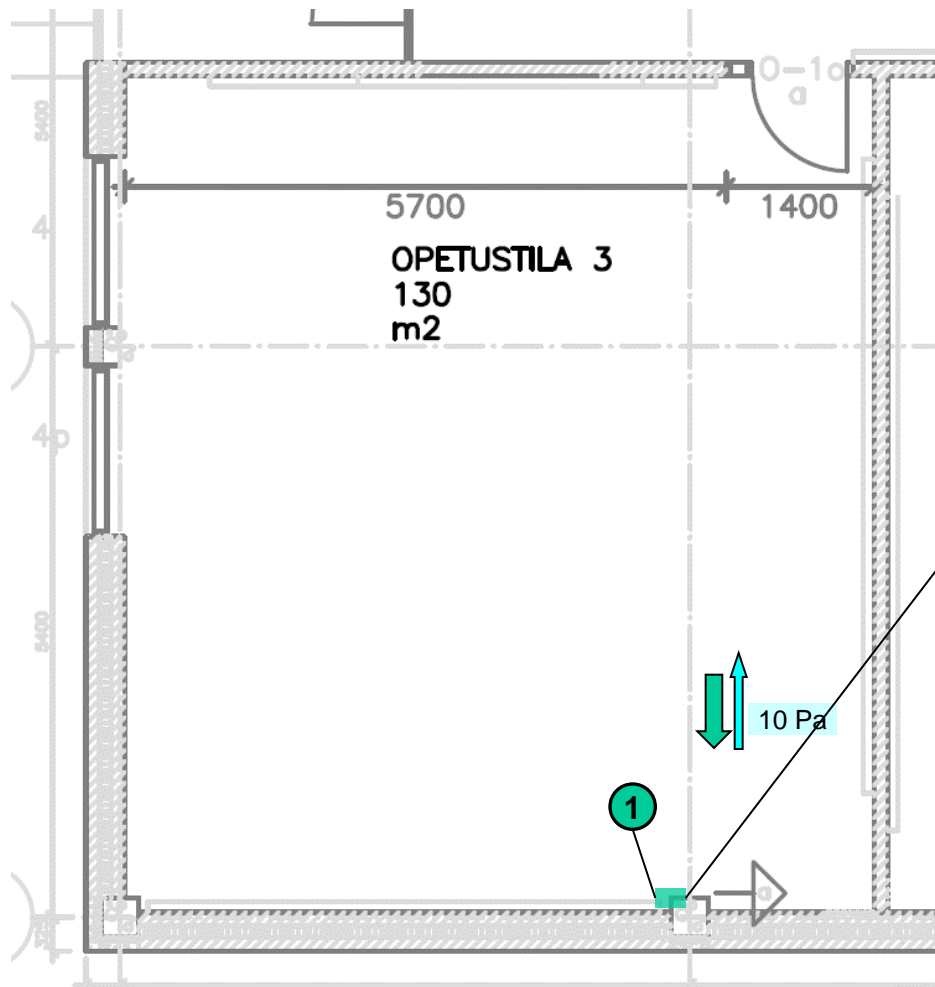

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ALAPOHJALAATAN ALLE MAATÄYTTÖÖN
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO



MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 PILARIN JA LATTIAN LIITOSKOHTA

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 153




MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTA JAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAIN E-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 IKKUNAKARMIN LIITOSTEN VÄLI

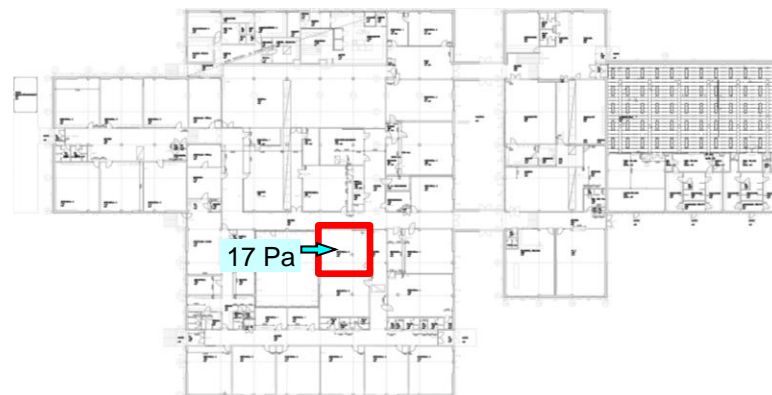

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 153

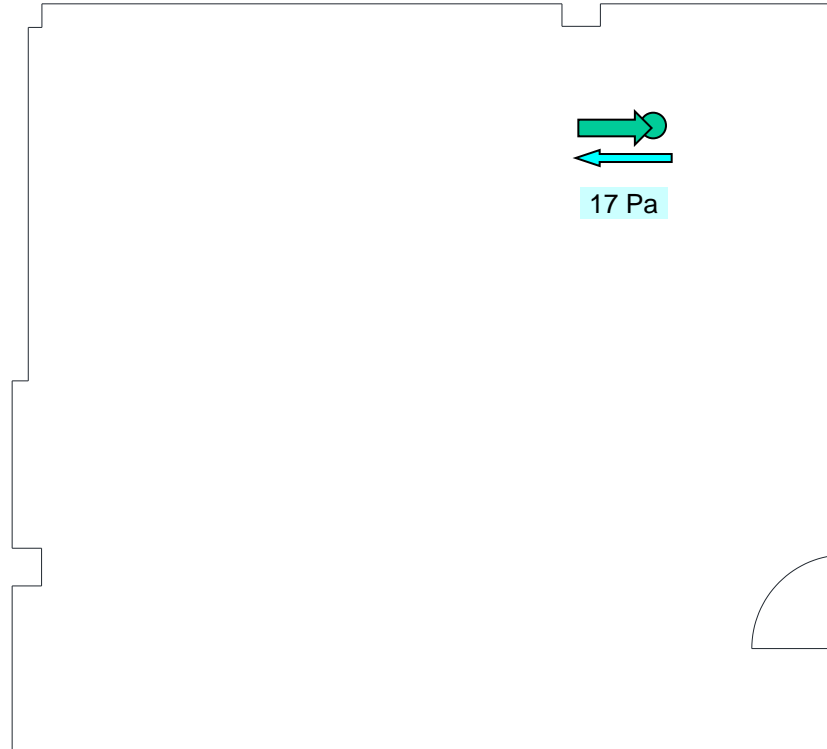

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINAISTETTIIN
ALIPAINAISTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:


0-1 Pa → PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

→ MERKKIAINE ULKOSEINÄN
TIILIKERROKSEN TAKSE

■ MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:


EI MERKKIAINEHAVAINTOJA

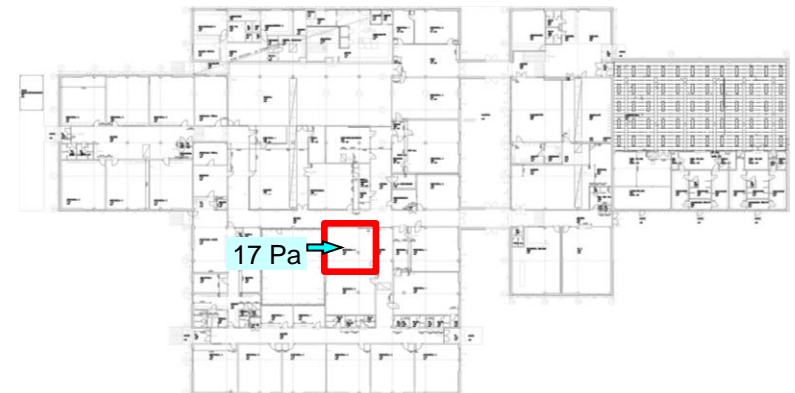

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 171



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINESTETTIIN
ALIPAINESTAJAN AVULLA

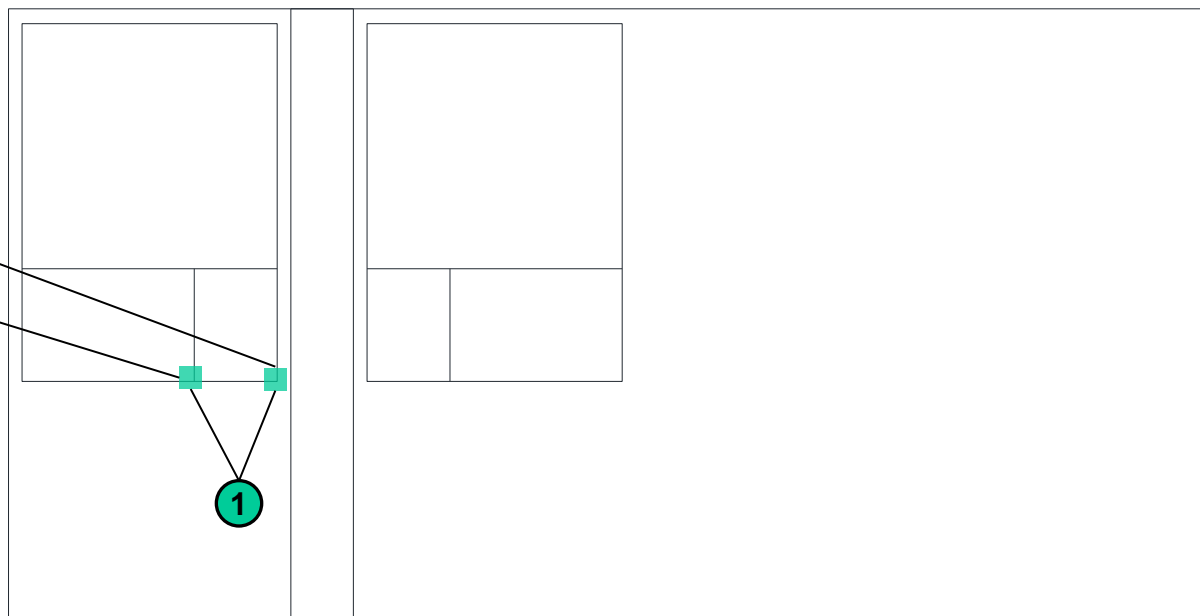


MERKKIEN SELITYKSET:


- 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 IKKUNAKARMIN LIITOSTEN VÄLI

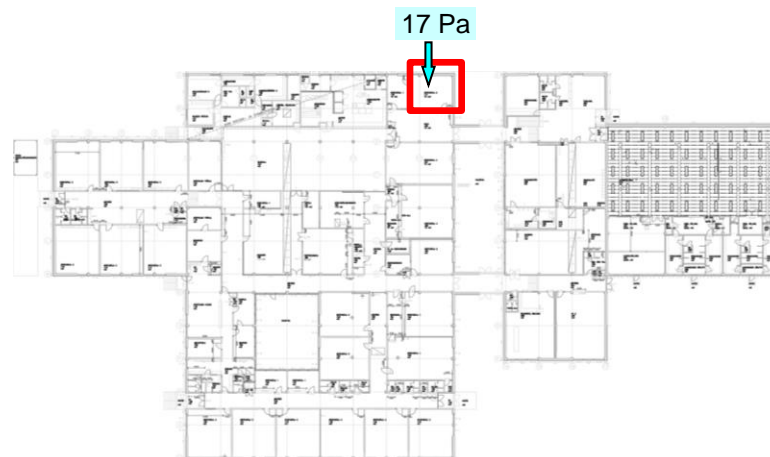

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 171

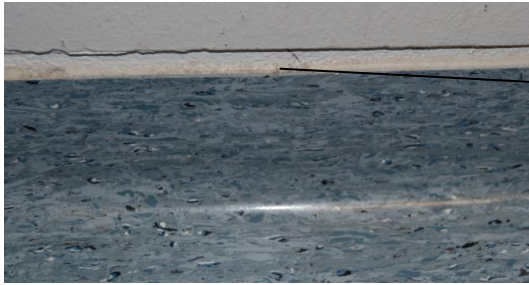

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINESTETTIIN
ALIPAINESTAJAN AVULLA


0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINE ULKOSEINÄN
TIILIKERROKSEN TAAKSE??

MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

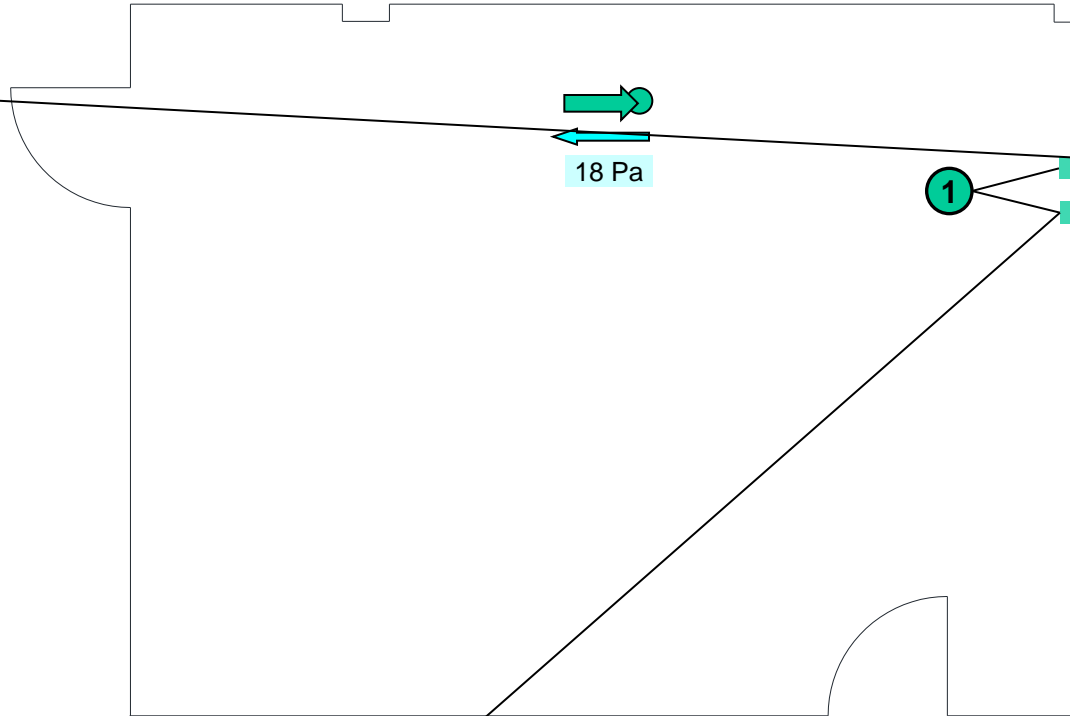

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 208



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa → PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1 IKKUNAKARMIN LIITOSTEN VÄLI



ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 208


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINESTETTIIN
ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN
TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIAINEHAVAINTOJA

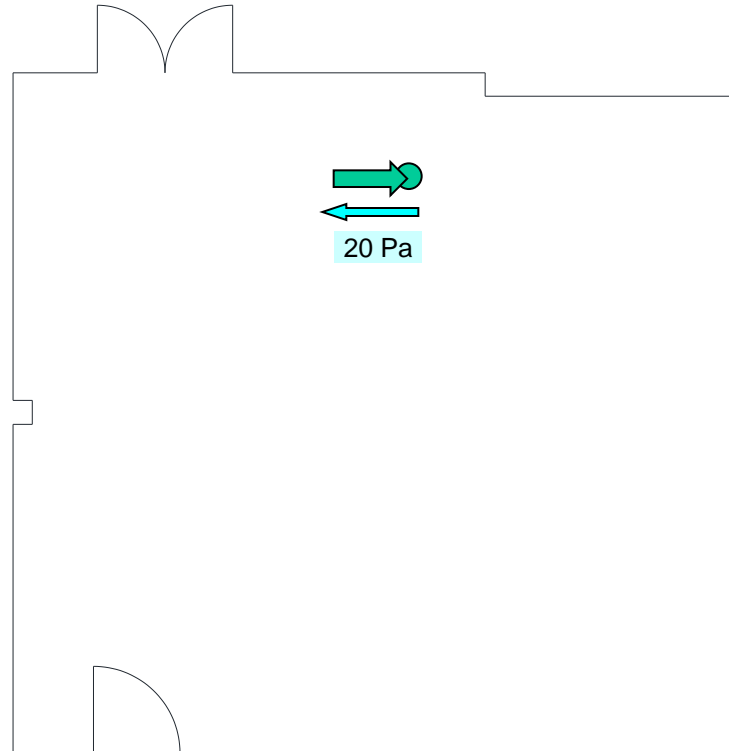

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 209


MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINESTETTIIN
ALIPAINESTA JAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN
TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIAINEHAVAINTOJA

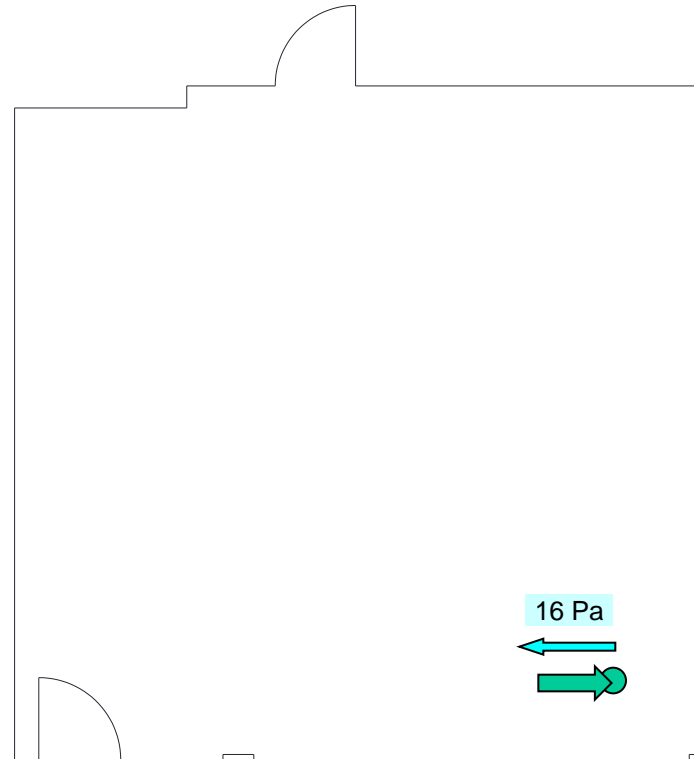

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 211





MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN VETYSEOSKAASUA. TILA ALIPAINESTETTIIN ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:

- 0-1 Pa → PAIN-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① IKKUNAKARMIN LIITOSTEN VÄLI
- ② ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ

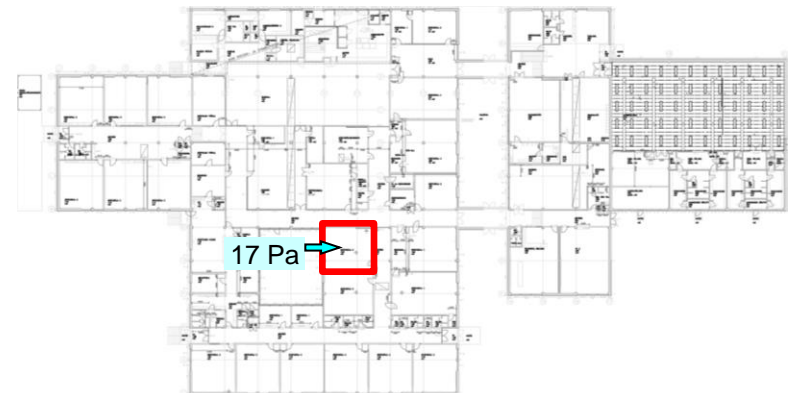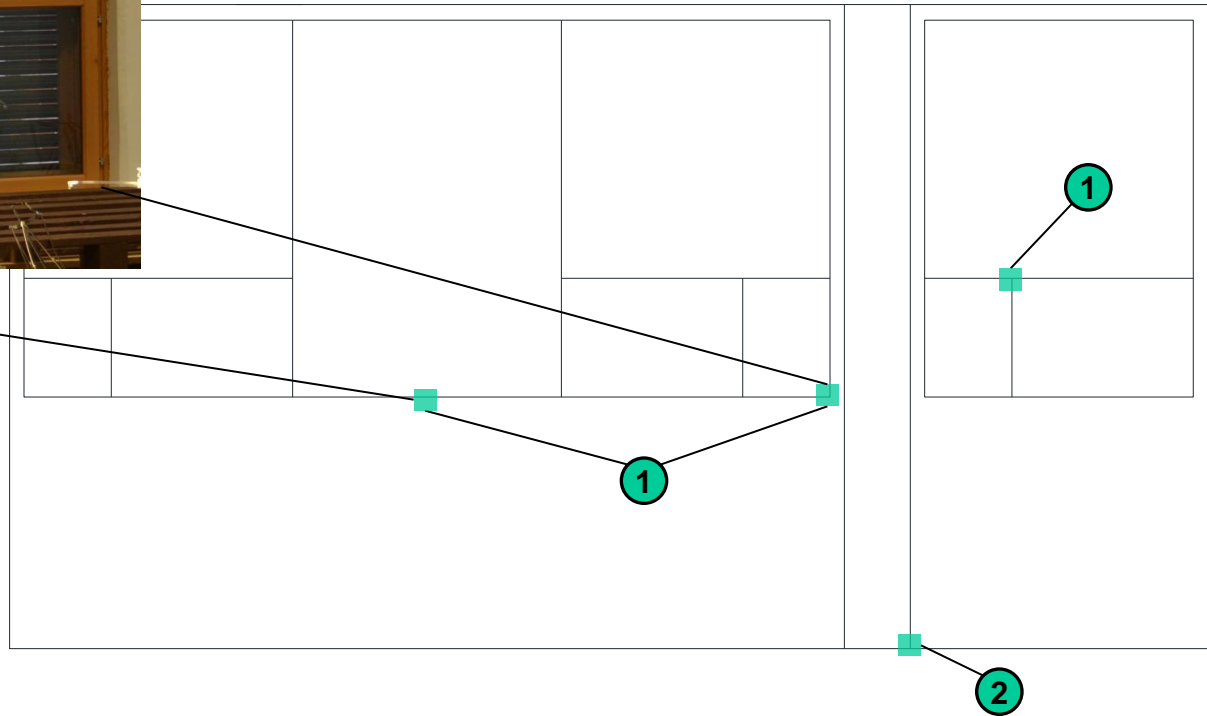

ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 28.10.2014, TILA 211



MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN
VETYSEOSKAASUA. TILA
ALIPAINESTETTIIN
ALIPAINESTAJAN AVULLA

MERKKIEN SELITYKSET:



- 0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN
TIILIKERROKSEN TAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

EI MERKKIAINEHAVAINTOJA

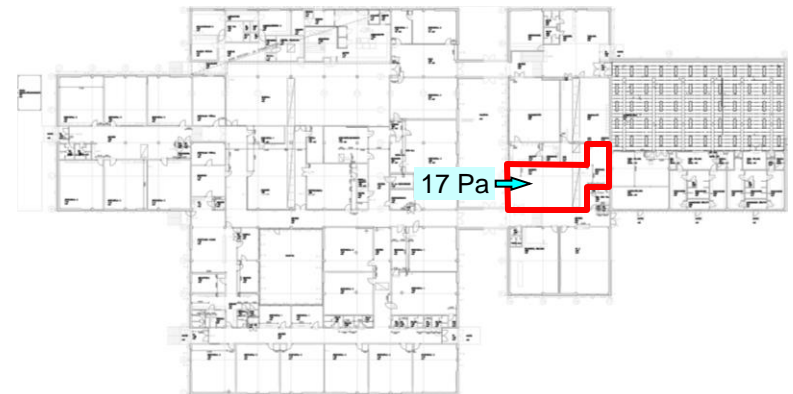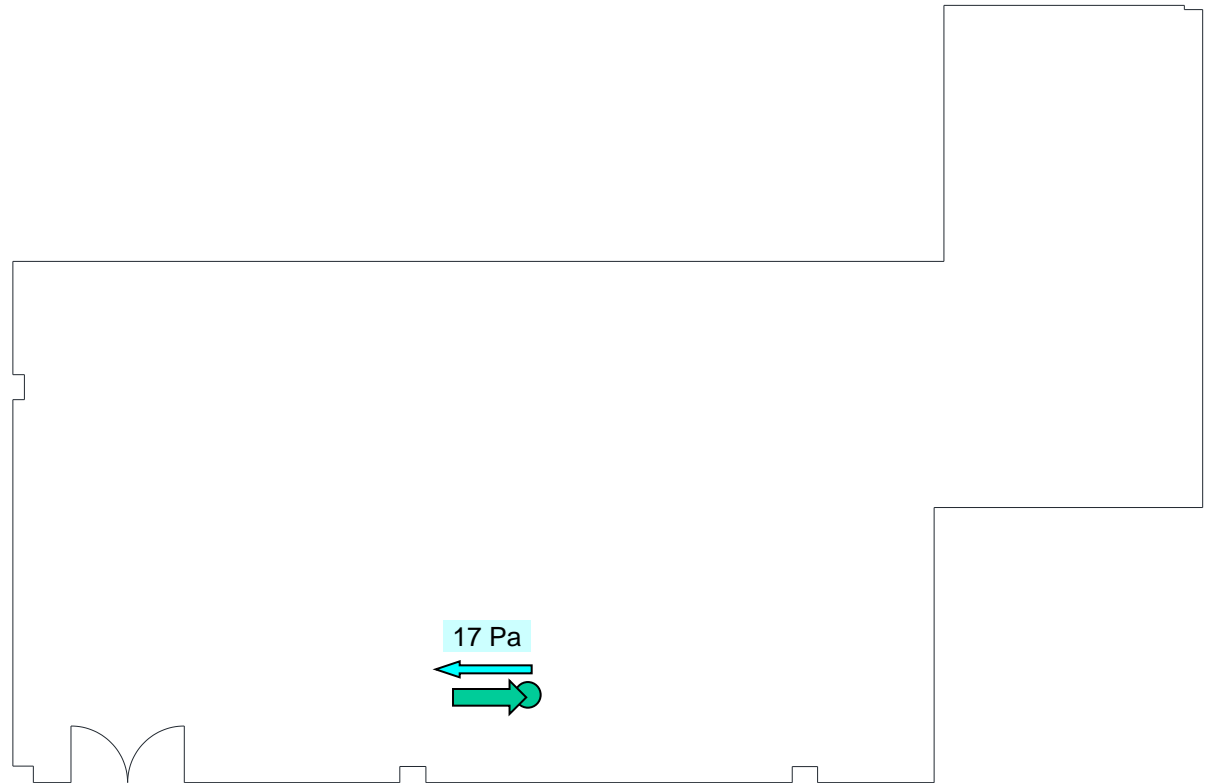

ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 7.11.2014, TILA 216, liikuntasali

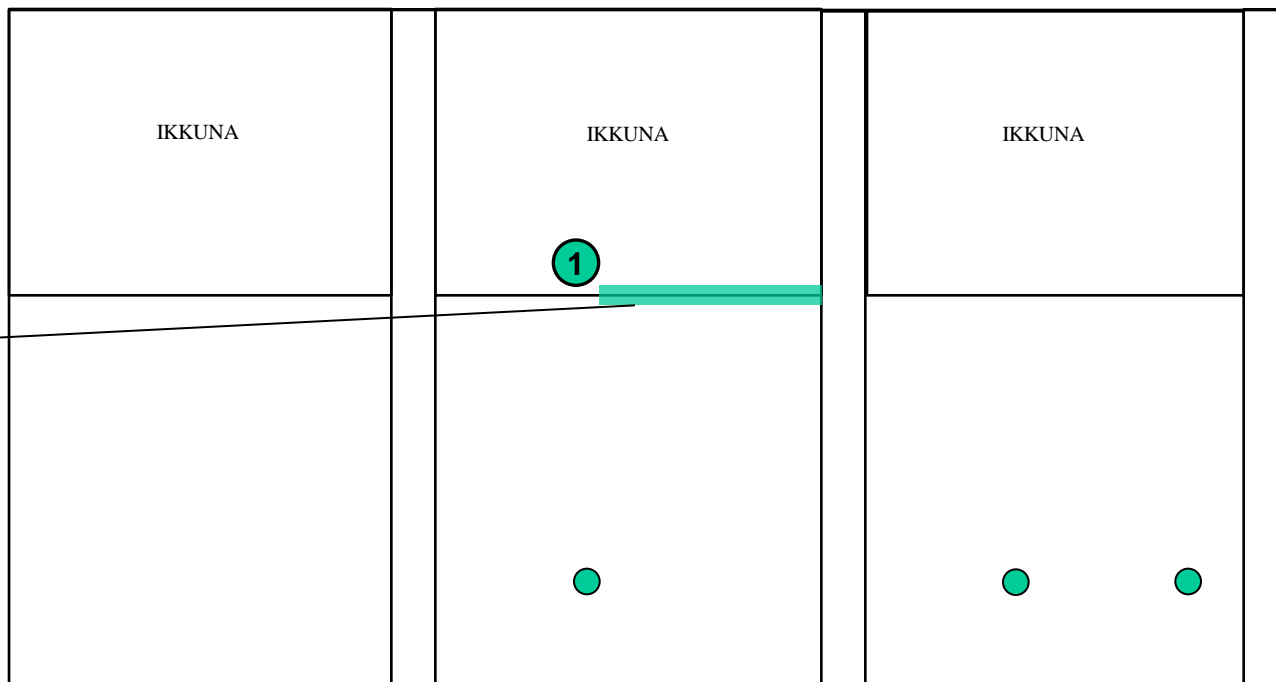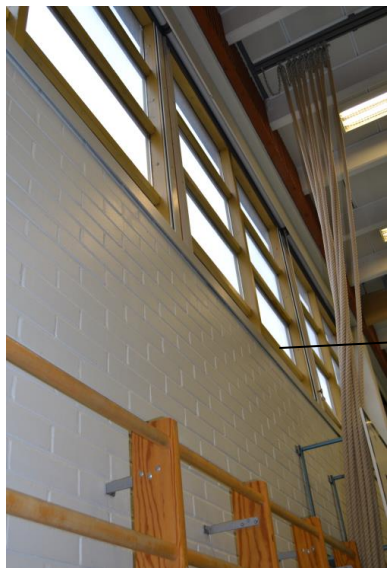


MERKKIEN SELITYKSET:

- x Pa
 PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
- MERKKIAINE ULKOSEINÄN TIILIKERROKSEN TAAKSE
- MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO (Pitoisuus ilmassa yli 10 ppm)

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN RIKKIHEKSAFLUORIDIKAASUA. TILA TEHTIIN ALIPAINEISEKSI ILMANVAIHTOA SÄÄTÄMÄLLÄ.

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

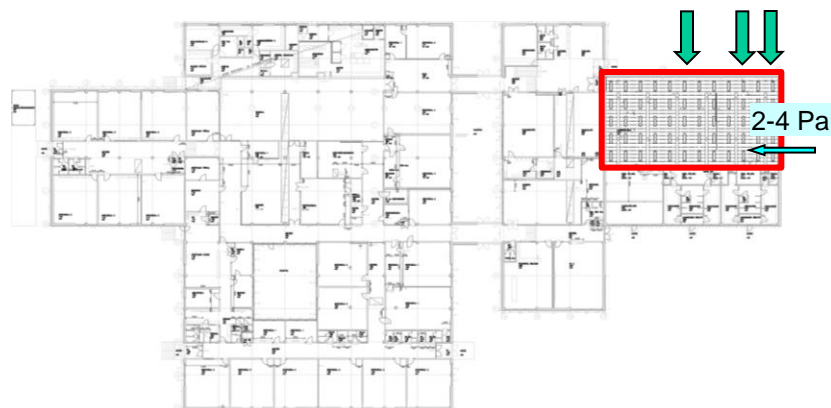


- 1 IKKUNANKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ, 34 ppm




ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOE 7.11.2014, TILA 216, liikuntasali

MERKKIAINEENA KÄYTETTIIN RIKKIHEKSAFLUORIDIKAASUA. TILA TEHTIIN ALIPAINEISEKSI ILMANVAIHTOA SÄÄTÄMÄLLÄ.

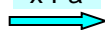MERKKIEN SELITYKSET:

-  x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA
-  MERKKIAINE LATTIARAKENTEeseen
-  MERKITTÄVÄ KAASUHAVAINTO

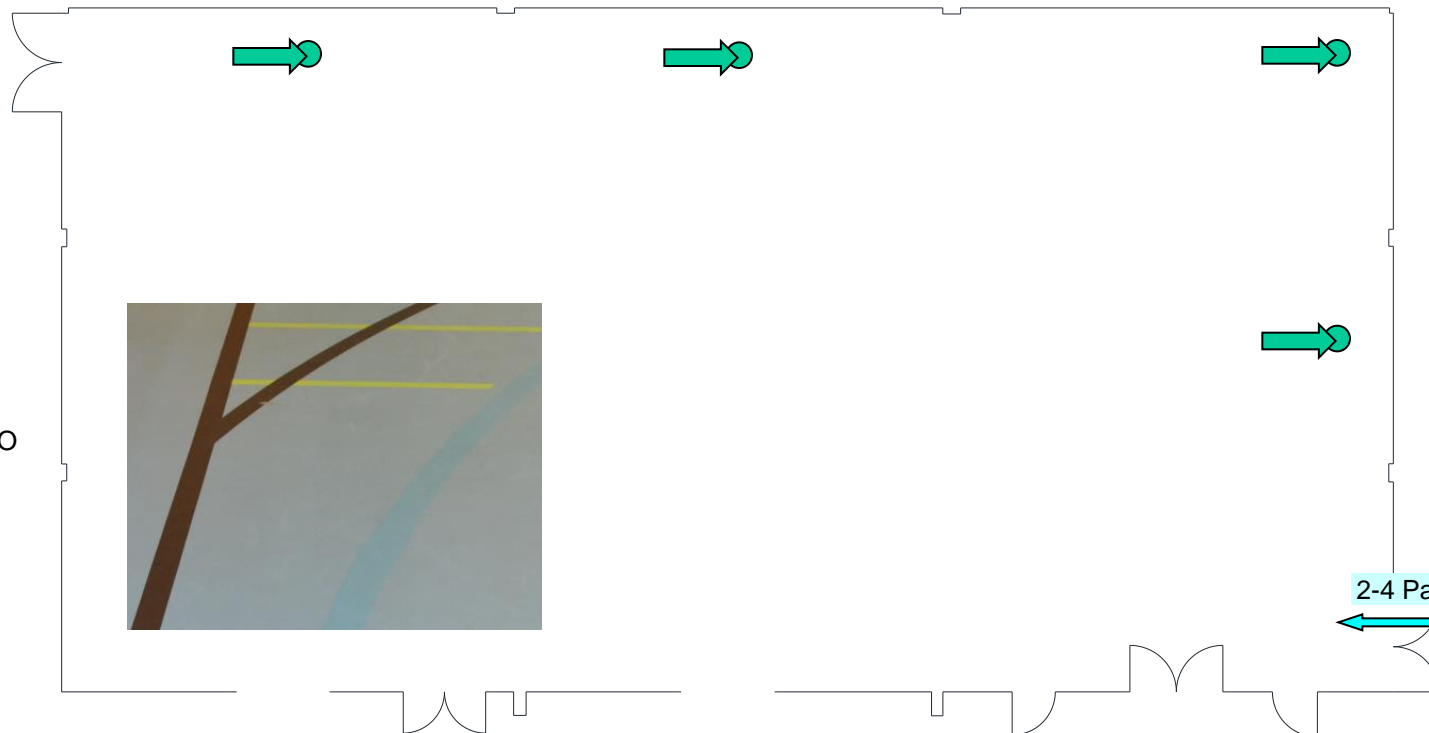

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

Merkkiainekoetta ei voitu suorittaa onnistuneesti, sillä muovimaton alla olevan vanhan parketin alla oleva ilmatila on todennäköisesti tuuletettu jalkalistojen kautta. Näin ollen merkkiainekaasu antoi virhelukemia.

